



Elektronenrechner

**Bedienungsanleitung
und
Garantieschein**

MBO-alpha 2000

Elektronischer Taschenrechner

Sehr geehrter Kunde!

Sie bewahren Ihren mit Batterien betriebenen Elektronenrechner vor Schäden, wenn Sie folgende Hinweise beachten:

1. Nicht mehr einwandfreie Batterien – Anzeige wird schwächer – unbedingt auswechseln, da Auslaufgefahr besteht. Für durch ausgelaufene Batterien verursachte Schaden übernehmen wir keine Garantie.
2. Verwenden Sie nur Qualitäts-Batterien und prüfen Sie diese von Zeit zu Zeit auf Auslaufspuren
3. Die Batterien müssen polgerecht eingelegt werden gemäß den Kennzeichnungen im Batteriefach.
4. Achten Sie auf saubere Batterie-Kontakte im Gerät.
5. Bei Elektronenrechnern mit Netzschlüssel-Möglichkeit bitte nur ein geeignetes Netzgerät verwenden. Achten Sie darauf, daß die Voltzahl des Netzgerätes der des Rechners entspricht.
6. Bei Netzbetrieb über einen längeren Zeitraum müssen die eingesetzten Batterien wegen Auslaufgefahr entnommen werden.

Bei Störungen innerhalb der Garantiezeit erlischt Ihr Garantieanspruch, wenn Sie eigene Eingriffe am Rechner vornehmen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Tastatur: 10 er Tastatur, 37 Funktionstasten

Anzeige 7 Segment Zahlenrohre, 8-stellige Anzeige, 2 Stellen Exponent, 2 Stellen für Vorzeichen.

Kommatechnik Fließ-Eingabe-Fließ-Ausgabe.

Kapazität: 8 Stellen im Rechen- und Speicherregister, Beide Register rechnen unter Null (Saldierung)

Saldierung Zahlen unter Null werden mit einem Minus- signal angezeigt

Speicherregister 1 Speicherregister mit Speicherbele- gungsanzeige

Kapazität 8 Stellen

BESONDERE MERKMALE

Eingabe Algebraische Eingabe

Rechenoperationen 4 Grundrechenarten, automatische Konstante Kettenrechnen, Gemischte Kalkulation, Speichern, quadrieren, Wurzelziehen, Reziproker Wert-Rechnen, Exponentiel-Rechnen, Trigonometrische Berechnungen und inverse Funktion, Naturlicher und Dekadischer Logarithmus, Umwandlung von Grad-Minuten-Sekunden in Dezimal, alle trigonometrischen Funktionen in Grad oder Bogenmaß, Hyperbolische Funktionen

Bauteile: MOS L S!

Maße: 86 mm breit 161 mm tief 21 mm hoch

Gewicht: mit Batterien 222 gr.

Betriebstemperatur 0 – 40 Grad C

ALLGEMEINE ERLAUTERUNGEN

Dieser Taschenrechner ist mit präzise gefertigten elektronischen Bauteilen ausgestattet. Starke Temperaturunter- schiede sind in jedem Fall zu vermeiden.

Rechner nicht hinwerfen, starke Erschütterungen verhindern.

Direkte Einwirkung der Sonne oder eines Heizkörpers für längere Zeit vermeiden.

Gehäuse und Tastatur nicht mit ätzender Flüssigkeit reinigen. Neutralen Kuststoffreiniger verwenden.

Bitte verwenden Sie auslaufsichere Batterien.

Durch nachlassende Leuchtkraft der Anzeigesegmente wird angezeigt, daß die Batterien verbreucht sind.

Herkömmliche 1.5 V Batterien sind denn unverzüglich zu erneuern, während die Nickel/Cedmium Batterien wie beschrieben aufgeladen werden müssen.

Auswechseln: Klappe unter dem Rechner entfernen, Batterien in der angezeigten Richtung einlegen, Klappe befestigen.

Vor jeder neuen Speicher-Rechenoperation zweimal die **M1** Taste betätigen.

Vor jeder neuen Rechenoperation immer zuerst **Rt** be- tätigen.

Dieser Taschenrechner arbeitet algebraisch, d.h. Rechen- aufgaben innerhalb der vier Grundrechenarten werden so eingetastet, wie sie gesprochen oder geschrieben würden.



TASTATURBESCHREIBUNG

Algebraische Eingaben. Der MBO alpha 2000 verwendet die algebraische Eingabemethode, um die Dateneingabe in den Rechner zu erleichtern. Bei einfachen Problemen werden die Zahlen und algebraischen Funktionen in algebraischer Reihenfolge in den Rechner eingegeben. Z.B. wird der Rechenvorgang einer Addition von 15 zur Zahl 25 und einer anschließenden Subtraktion von 30 folgendermaßen angegeben. $25 + 15 - 30 = 10$. In den MBO alpha 2000 wird er wie folgt eingegeben. $25 + 15 - 30$ **=** 10

- [0] - [.]** Ziffern - Testen
- [.]** Dezimalkomma - Taste
- [π]** PI-Teste - Gibt den Wert pi (π) bis 7 Stellen nach dem Komma genau 3.1415926 in eine Rechnung ein.
- [±]** Taste zur Vorzeichenänderung - Weist den Rechner an, das Vorzeichen der aufleuchtenden Zahl zu ändern.
- [C/CE]** Taste zur Eingabelöschtung - Löscht die letzte Tastatureingabe. Löschtaste - Löscht Informationen im Rechner und Leuchtanzeige und bringt den Rechner vor Beginn einer neuen Aufgabe auf Nullstellung zurück. Der Speicherinhalt wird jedoch durch die Benutzung dieser Taste nicht berührt.
- [+]** Additionstaste - Weist den Rechner an, die folgende Zahl zu der vorher eingegebenen oder zu dem vorherigen Ergebnis zu addieren.

- Subtraktionstaste - Weist den Rechner an, die folgende Zahl von der vorher eingegebenen oder vom herigen Ergebnis abzuziehen.
- Multiplikationstaste - Weist den Rechner an, die vorher eingegebene Zahl oder das vorher erhaltene Ergebnis mit der folgenden Zahl zu multiplizieren.
- Divisionstaste - Weist den Rechner an, die vorher eingegebene Zahl oder das vorher erhaltene Ergebnis durch die folgende Zahl zu dividieren.
- Gleichheitstaste - Weist den Rechner an, den vorher eingegebenen Vorgang zu vervollständigen, um das gewünschte Rechenergebnis zu liefern.

Sonderfunktionen

Die Testen für Sonderfunktionen wirken sich lediglich auf die ausgewiesene Größe, entweder eine eingegebene Größe oder errechnete Größe aus.

- Quadret-Teste - Weist den Rechner an, das Quadrat der ausgewiesenen Zahl zu ermitteln (d.h., die ausgewiesene Zahl mit sich selbst zu multiplizieren).
- Quadratwurzel-Taste - Weist den Rechner an, die Quadratwurzel der ausgewiesenen Zahl zu ermitteln, (d.h., die Zahl zu ermitteln, die mit sich selbst multipliziert die ausgewiesene Zahl ergibt).
- Reziprokerwert-Teste - Weist den Rechner an, den reziproken Wert der ausgewiesenen Zahl zu ermitteln (d.h., die Zahl 1 durch die ausgewiesene Zahl zu teilen).
- y^x Taste - Weist den Rechner an, eine Zahl y in eine beliebige Potenz x zu erheben.

Trigonometrische Funktionen

Für die Berechnung von trigonometrischen und hyperbolischen Funktionen sind die **HYP**, **SIN**, **COS**, **TAN**, und **ARC** Tasten zuständig. Der Winkel für trigonometrische Funktionen wird in Grad oder Bogenmaß angegeben, indem man den Schalter DEG/RAD entsprechend einstellt.

SIN Taste - Weist den Rechner an, den Sinus des angezeigten Winkels zu ermitteln.

COS Taste - Weist den Rechner an, den Kosinus des angezeigten Winkels zu ermitteln.

TAN Taste - Weist den Rechner an, den Tangens des angezeigten Winkels zu ermitteln.

HYP Taste - Weist den Rechner an, die hyperbolische Funktion der angezeigten Größe zu ermitteln, wenn Sie vor der **SIN**, **COS** oder **TAN** Taste gedrückt wurde.

ARC Inverse trigonometrische und hyperbolische Funktions teste. Weist den Rechner an, den Winkel der ausgewählten trigonometrischen Funktion, deren Wert die angezeigte Größe ist, zu ermitteln, wenn Sie vor der **SIN**, **COS** oder **TAN** Taste gedrückt wurde. Wenn sowohl die **ARC** als auch die **HYP** Taste vor **SIN**, **COS** oder **TAN** Taste gedrückt wurde, dann wird der Rechner angewiesen, die inverse hyperbolische Funktion des angezeigten Wertes zu berechnen.

Logarithmische Funktion

log Dekadische Logarithmen Taste - Weist den Rechner an, den Logarithmus der angezeigten Zahl zur Basis

10 zu ermitteln.

[ln] Natürliche Logarithmen-Taste - Weist den Rechner an, den Logarithmus der angezeigten Zahl zur Basis e zu ermitteln.

Exponentielle Funktion

[ex] Taste - Weist den Rechner an, in exponentieller Funktion zu rechnen. Der Wert e kann bestimmt werden, indem man die Tasten 1 e^x betätigt. (Ergebnis 2.7182818)

[10^x] Taste - Numerus - Gegenlogarithmus
z. B. $\log 100 \log = 2$

Austausch

[DMS] Taste - Weist den Rechner an, den angezeigten Wert von Grad - Minuten - Sekunden in Dezimal umzuwandeln.

[H] Taste - Weist den Rechner an, den Wert von dem Anzeigeregister in den Tastenspeicher zu übernehmen und umgekehrt.

Memory (Hauptspeicher)

[M+] Taste - Weist den Rechner an, den angezeigten Wert zum Memory-Inhalt zu addieren. Der angezeigte Wert bleibt erhalten.

[M₂] Taste - Weist den Rechner an, den Memory-Inhalt in den Anzeigespeicher zu bringen. Der Memory-Inhalt (Hauptspeicher-Inhalt) bleibt erhalten.

Taste - Weist den Rechner an, den Memory-Inhalt zu löschen. (2-maliges Drücken der Taste)

[EXP] Taste zur Eingabe von Exponenten - Weist den Rechner an, die anschließend eingegebene Zahl als Exponenten zur Basis 10 auszuwerfen. Zur Eingabe einer Zahl im wissenschaftlichen Abkürzungsverfahren gibt man zuerst die Grundzahl ein, drückt die EXP Taste und gibt den gewünschten Exponenten zur Basis 10 ein. Nach Drücken der EXP Taste weist der Rechner solange alle weiteren Ergebnisse im wissenschaftlichen Abkürzungsverfahren aus, bis die L.C! Taste betätigt wird.

[P-R] Taste - Weist den Rechner an, rechtwinklige Koordinaten in Polar-Koordinaten umzuwandeln und umgekehrt. Umwandlung von Polarkoordinaten in rechtwinklige Koordinaten (X, Y)

Für die Berechnung müssen der Radius ins Tastenfeld-Register, der Winkel in den Speicher (Memory).

Das Ergebnis: X Koordinate steht im Tastenfeld-Register

Y Koordinate steht im Speicher (Memory)

Umwandlung von rechtwinkligen Koordinaten in Polarkoordinaten.

Für die Berechnung müssen die X Koordinate in den Speicher und die Y Koordinate in das Tastenfeld Register.

Das Ergebnis: Radius steht im Speicher und der Winkel steht im Tastenfeld-Register.

[K] Tasten - Weisen den Rechner an, mit dem Klammerregister zu arbeiten. Die Klammentesten werden bei einfachen Klammeraufgaben wie $(a \times b) + (c \times d) + \dots$

als "Klammer auf" und "Klammer zu" getestet. Das Memory wird dabei nicht benötigt, weil die Taste die vorübergehende Speicherung von Zwischenergebnissen in einem speziellen Register bewirkt. Die Taste ist eine Ergebnistaste für die Ausrechnung des Klammerausdrucks, die das neue Zwischenergebnis in den Anzeigespeicher bringt.

RECHENBEISPIELE

Addition

Beispiel: $123 + 456 + 789 = 1368$

Eingabe	Anzeige
	123.
	123.
	456.
	579.
	789.
	1368.

Subtraktion

Beispiel: $532 - 125 = 407$

Eingabe	Anzeige
	532.
	532.
	125.
	407.

Saldierung

Beispiel: $88.573 - 209.46 = -120.887$

Eingabe	Anzeige
	88.573
	88.573
	209.46
	-120.887

Beispiel: $46 \div (-9) = -5.1111111$

Eingabe	Anzeige
	46.

	46.
	9.
	-9.
	-5.1111111

Gemischte Addition u. Subtraktion

Beispiel: $3.4 + 56.1 - 2 = 57.5$

Eingabe	Anzeige
	3.4
	3.4
	56.1
	59.5
	2.
	57.5

Multiplikation

Beispiel: $1.23 \times 3.45 = 4.2435$

Eingabe	Anzeige
	1.23
	1.23
	3.45
	4.2435

Division

Beispiel: $22.302 \div 0.4 = 55.755$

Eingabe	Anzeige
	22.302
	22.302
	0.4
	55.755

Konstanten - Addition

Beispiel: $2+5+5+5=17$

Eingabe	Anzeige
	2
	2
	5
	7.
	12.
	17.

Konstanten - Subtraktion

Beispiel: $25-4-4-4=13$

Eingabe	Anzeige
	25.
	25.
	4.
	21.
	17.
	13.

Konstanten - Multiplikation

Beispiel: $4^4 = 256$

Eingabe	Anzeige
	4
	4.
	16.
	64.
	256.

Konstanten - Division

Beispiel: $6 \div 6 \div 6 \div 6 = 0.0277777$

Eingabe	Anzeige
6	6.
+	6.
0	1.
=	0.1666666
=	0.0277777

Rechnen mit konstanem Faktor

Beispiel:	Eingabe	Anzeige
$3+B = 11$	[3] [+]	3.
$7+B = 15$	[7] [+]	3.
$9+B = 17$	[9] [+]	B.
	=	11.
	=	7.
	=	15.
	=	9.
	=	17.

Beispiel:	Eingabe	Anzeige
$10-3 = 7$	[1] [-] [0]	10.
$15-3 = 12$	[1] [-] [5]	10.
$34-3 = 31$	[3] [-] [4]	3.
	=	7.
	=	15.
	=	12.
	=	34.
	=	31.

Beispiel:	Eingabe	Anzeige
$20 \div 5 = 4$	[2] [÷] [0]	20.
$35 \div 5 = 7$	[3] [÷] [5]	20.
$6A \div 5 = 12$	[6] [÷] [=]	5.
	=	4.

Eingabe	Anzeige
[3] [5]	3.
=	5.
[6] [0]	6.
=	0.
[1] [2]	1.
=	2.
[1] [2]	1.
=	2.

Eingabe	Anzeige
[5] [×] [4]	5.
[5] [×] [7]	5.
[5] [×] [12]	4.
=	20.
[7]	7.
=	35.
[1] [2]	1.
=	12.
[1] [2]	1.
=	60.

KETTENRECHNUNG

Alle Operationen können in Kettenrechnungen und gemischt verwendet werden. Die folgenden Beispiele zeigen, wie man mit wenigen Schritten zum Ergebnis gelangt.

Beispiel: $\frac{(3+4) \cdot 6 - 2}{5} = 8$

Eingabe	Anzeige
[3]	3.
[+]	3.
[4]	4.
[×]	7.
[8]	6.
[−]	42.
[2]	2.
[÷]	40.
[5]	5.
[=]	8.


GEMISCHTE KETTENRECHNUNG

Beispiel: $\frac{(5+3) \cdot 6 + (-75 \times 2)}{0.3 \times 1.7} + 9$

Eingabe	Anzeige
5	5.
+	5.
3	3.
×	8.
6	6.
=	48.
M+	48.
7 5	75.
×	- 75.
×	- 75.
2	2.
=	-150.
M+	-150.
M-C	-102.
÷	-102.
· 3	0.3
÷	-340.
1 · 7	- 1.7
+	-200.
a	9.
=	-191.

Anmerkung zur Aufbereitung der Daten im "Wissenschaftlichen" Gleitkommaformat.

Anzeigebild

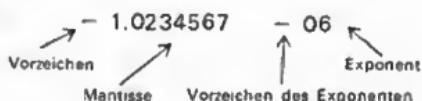

Vorzeichen:

Ein Minus - Zeichen vor der Mantisse kennzeichnet einen negativen Wert, d.h. einen Wert kleiner als Null.

Ein Minus - Zeichen an der dritten Stelle von rechts kennzeichnet einen negativen Exponenten.

Ein - Zeichen in der 1. Stelle von links kennzeichnet einen Überlauf oder einen Fehlerabbruch.

Datenausgabeformate:

Es stehen zwei Ausgabeformate für die Anzeige zur Verfügung:

1. Normales Format: bis zu acht Ziffern für die Mantisse und den Dezimalpunkt.
2. Wissenschaftliches Format: Acht Ziffern für die Mantisse und zwei Ziffern für den Exponenten. In den folgenden Fällen wird für die Anzeige automatisch das wissenschaftliche Gleitkommaformat gewählt:
 - a) Das Ergebnis überschreitet acht Ziffern.
 - b) Das Ergebnis ist kleiner als 1.
 - c) Der Exponent wird über die Taste EXP eingegeben.

Beispiel: 0.08^2

Eingabe	Anzeige
· 0 8	0.08
×	0.08
· 0 8	0.08
EXP	6.4 -30

Wissenschaftliches Format:

Ausgabe im normalen Format: 0.0064

Wissenschaftliche Berechnungen

Exponentialfunktion:

Beispiel: $e^{6.8}$

Eingabe	Anzeige
6 <input type="checkbox"/> 8	6.8
<input type="checkbox"/> ex	897.84728

1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> in	
<input type="checkbox"/> =	0.8985954
<input type="checkbox"/> ex	2.4561508

Natürlicher Logarithmus

Beispiel: $\ln 33$

Eingabe	Anzeige
3 <input type="checkbox"/> 3	33.
<input type="checkbox"/> ln	3.4965076

Beispiel: 1.9^{14}

Eingabe	Anzeige
1 <input type="checkbox"/> + 9	1.9
<input type="checkbox"/> ln	0.6418538
<input type="checkbox"/> \times	0.8418538
1 <input type="checkbox"/> + 4	1.4
<input type="checkbox"/> =	0.8985953
<input type="checkbox"/> ex	2.4561505

Briggscher Logarithmus (oder dekadischer Log.)

Beispiel: $\log 43$

Eingabe	Anzeige
4 <input type="checkbox"/> 3	43.
<input type="checkbox"/> log	1.8334685

Beispiel: 1.9^{14}

Eingabe	Anzeige
1 <input type="checkbox"/> - 9	1
<input type="checkbox"/> log	1.9
<input type="checkbox"/> \times	0.2787536
1 <input type="checkbox"/> + 4	0.2787536
<input type="checkbox"/> \times	1.4
1 <input type="checkbox"/> + 4	0.390255

Rechnen mit Potenzen

Beispiel: 2^{-5}

Eingabe	Anzeige
2	2.
<input type="checkbox"/> Y _X	2.
5	5.
<input type="checkbox"/> %	-5.
<input type="checkbox"/> =	0.03125

Rechnen mit Wurzeln

Beispiel: $(2 + \sqrt{4}) 6$

Eingabe	Anzeige
2	2.
<input type="checkbox"/> +	2.
4	4.
<input type="checkbox"/> \sqrt{x}	2.
6	6.
<input type="checkbox"/> =	24.

Beispiel: $\sqrt{\sqrt{2}}$

Eingabe	Anzeige
2	2.
<input type="checkbox"/> \sqrt{x}	1.4142135
<input type="checkbox"/> \sqrt{x}	1.189207

Beispiel: $\sqrt[3]{225} = 6.08$

Eingabe	Anzeige
2 2 5	225.
Yx	225.
3	3.
Yx	0.3333333
=	6.082201
2 2 5	225.
Yx	6.082202

Beispiel: $4\sqrt{5+2^2}$

Eingabe	Anzeige
2	2.
X	2.
-	4.
+	4.
5	5.
=	9.
✓	3.
M+	3.
4	4.
Yx	4.
MS	3.
=	64.

Beispiel: $3e^{\sqrt{0.75}}$

Eingabe	Anzeige
4	4.
X	4.
+ 2 5	0.25
✓	0.5
=	2.
Ex	7.389056

Eingabe	Anzeige
X	7.389056
3	3.
=	22.167168

Beispiel: $\sqrt[6]{125^4}$

Eingabe	Anzeige
4	4.
5	4.
=	6.
0.6666666	0.6666666
Yx	0.6666666
1 2 5	125.
Yx	0.6666666
=	24.99999

TRIGONOMETRISCHE FUNKTIONEN

Bei folgenden Rechenbeispielen auf die angegebene Position des Schalters DEG/RAD achten.

Beispiel: $\sin 59^\circ$ Schalter D E G

Eingabe	Anzeige
5 9 SIN	59. 0.8571673

Beispiel: $\cos 20^\circ$ Schalter D E G

Eingabe	Anzeige
2 0 COS	20. 0.9396926

Beispiel: $\tan 10^\circ$ Schalter D E G

Eingabe

 TAN

Anzeige
 10.
 0.1763269

Beispiel: $\cot 35^\circ$ Schalter DEG

Eingabe

 TAN
 $\frac{1}{x}$

Anzeige
 35.
 0.7002075
 1.428148

UMGEKEHRTE TRIGONOMETRISCHE FUNKTIONEN

Beispiel: $\sin^{-1} 0.5$ Schalter DEG

Eingabe

 ARC
 SIN

Anzeige
 0.5
 0.5
 30

Beispiel: $\cos^{-1} 0.5$ Schalter DEG

Eingabe

 ARC
 COS

Anzeige
 0.5
 0.5
 60

Beispiel: $\tan^{-1} 0.8$ Schalter DEG

Eingabe

 ARC
 TAN

Anzeige
 0.8
 0.8
 38.659808

Beispiel: $\cot^{-1} 1.428148$ Schalter DEG

Eingabe

 $\frac{1}{x}$
 ARC
 TAN

Anzeige
 1.428148
 0.7002075
 0.7002075
 34.999999

UMWANDLUNG VON BOGENMAß IN GRAD

Beispiel: $1.134464 = 65^\circ$

Schelter	Eingabe	Anzeige
RAD	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="4"/>	1.134464
DEG	<input type="text" value="SIN"/>	0.9063078
	<input type="text" value="ARC"/>	0.9063077
	<input type="text" value="SN"/>	65.000001

Beispiel: $90 \sin$

Schalter	Eingabe	Anzeige
	<input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/>	90.
	<input type="text" value="SIN"/>	1.
RAD	<input type="text" value="ARC"/>	1.
	<input type="text" value="SN"/>	1.5707963
	<input type="text" value="SN"/>	1.
DEG	<input type="text" value="ARC"/>	1.
	<input type="text" value="SIN"/>	90.

Beispiel:

Auf einer Seiltrommel von 435 mm soll ein Seil gespannt werden, wobei die Seiltrommel um 65° gedreht wird. Wie lang ist der Teil des Seiles, welcher sich auf der Seiltrom-

mmal befindet? (246.74 mm)

Schalter
DEG

Eingabe	Anzeige
4 3 6	435.
÷	435.
2	2.
=	217.5
M+	217.5
6 5	65.
SIN	0.9063078
ARC	0.9063077
SIN	1.134464
×	1.134464
MC	217.5
=	246.74592

RAD

Eingabe	Anzeige
5 6	56.
÷	56.
4 3	56.43
DEG	56.716666
MC	56.716666
2 4	24.
×	24.
MC	56.716666
SIN	0.835967
=	20.063208
×	20.063208
MC	56.716666
TAN	1.5233199
3x	0.6564609
=	13.170711
÷	13.170711
MC	56.716666
COS	0.5487797
=	23.999996

Beispiel:

Umwandlung von Grad, Minuten u.
Dezimalzahlen.

75° 12' 30"


Eingabe	Anzeige
7 5	75.
.	75.
1 2	75.12
3 0	75.1230
DEG	75.208333

Sekunden in

Probe

Beispiel:

Finde das Längenmaß der Seiten a und b bei einem rechtwinkligen Dreieck wenn bekannt ist.

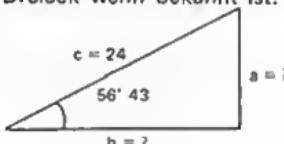

Winkel = 56° 43', C = 24



Wie lang sind die Sparren des Ober- und Untergurtes bei folgenden Maßangaben:

Länge des Satteldaches 9.50 m

Höhe des Obergurtes 3.50 m
 Höhe des Untergurtes 2.50 m

Welche Dachneigung hat das Satteldach?

Obergurtlänge und Dachneigung =

Eingabe	Anzeige
	3.5
	3.5
	4.75
	0.7368421
	0.7368421
	36.384352
	36.384351
	4.75
	4.75
	36.384352
	0.8050558
	5.9002121
	Dachneigung
	Obergurtlänge

$$\text{Untergurt} = \sqrt{4.75^2 + 2.5^2}$$

Eingabe	Anzeige
	4.75
	4.75
	22.5625
	22.5625
	2.5
	6.25
	6.25
	28.8125
	5.3677276
	Untergurtlänge

BERECHNUNG VON HYPERBOLISCHEN FUNKTIONEN

Als hyperbolische Funktion bezeichnet man die Ausdrücke:
 $\sin h = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ $\cos h = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ $\tan h = \frac{\sin h}{\cos h}$

Beispiel: $\sin h 1.3 = 1.6983824$

Eingabe	Anzeige
	1.3
	3.6692966
	3.6692966
	-1.3
	0.2725318
	3.3967649
	2.
	1.6983824

Dieses Beispiel zeigte die herkömmliche Berechnung. Mit der hyp-Taste ist die Berechnung wie folgt:

Eingabe	Anzeige
	1.3
	1.3
	1.6983824

Rechnen mit reziproker Wert

Beispiel: $\frac{1}{2-1/4} =$

Eingabe	Anzeige
	2.
	2.

<input type="button" value="4"/>	4.
<input type="button" value="2"/> <input type="button" value="5"/>	0.25
<input type="button" value="1"/> <input type="button" value="7"/> <input type="button" value="5"/>	1.75
<input type="button" value="0"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="7"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="4"/> <input type="button" value="2"/> <input type="button" value="8"/> <input type="button" value="5"/>	0.5714285

Beispiel: $e^{\frac{-1}{4}} = 0.6065311$

Eingabe	Anzeige
<input type="button" value="4"/>	4.
<input type="button" value="2"/> <input type="button" value="5"/>	2.
<input type="button" value="1"/> <input type="button" value="7"/> <input type="button" value="5"/>	0.5
<input type="button" value="e"/> <input type="button" value="x"/>	1.6487212
<input type="button" value="0"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="7"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="4"/> <input type="button" value="2"/> <input type="button" value="8"/> <input type="button" value="5"/>	0.6065306

Für einen 400 Meterlauf werden 48 Sekunden benötigt.

Frage: Wie groß ist die Geschwindigkeit in m/sec?

Lösung: $48:400 = 1/X = 8.33 - \text{m/sec.}$

Eingabe	Anzeige
<input type="button" value="4"/> <input type="button" value="8"/>	48.
<input type="button" value="4"/> <input type="button" value="8"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="6"/>	48.
<input type="button" value="4"/> <input type="button" value="0"/> <input type="button" value="0"/>	400.
<input type="button" value="1"/> <input type="button" value="6"/> <input type="button" value="4"/> <input type="button" value="8"/>	0.12
<input type="button" value="1"/> <input type="button" value="6"/> <input type="button" value="4"/> <input type="button" value="8"/> <input type="button" value="3"/> <input type="button" value="3"/> <input type="button" value="3"/> <input type="button" value="3"/>	8.3333333

Kreisinhaltberechnung von folgenden Durchmesser.

$3\text{mm}\phi \quad 5\text{mm}\phi \quad 8\text{mm}\phi \quad 12\text{mm}\phi$
 $(7.07) \quad (19.63) \quad (50.26) \quad (113.09)$

$S = \pi r^2$

Eingabe	Anzeige
<input type="button" value="π"/>	3.1415926
<input type="button" value="M+"/>	3.1415926
<input type="button" value="3"/>	3.

Eingabe	Anzeige
<input type="button" value="5"/>	3.
<input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/>	0.5
<input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/>	1.5
<input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/>	2.25
<input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/>	2.25
<input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/>	3.1415926
<input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/>	7.0685833
<input type="button" value="5"/>	5.
<input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/>	5.
<input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/>	0.5
<input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/>	2.6
<input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/>	6.25
<input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/>	6.25
<input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/>	3.1415926
<input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/>	19.634953
<input type="button" value="8"/>	8.
<input type="button" value="8"/> <input type="button" value="8"/>	8.
<input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/>	0.5
<input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/>	4
<input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/>	16.
<input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/>	16.
<input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/>	3.1415926
<input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/>	60.265481
<input type="button" value="1"/> <input type="button" value="2"/>	12.
<input type="button" value="1"/> <input type="button" value="2"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="2"/>	12.
<input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/>	0.5
<input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/>	6
<input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/>	36.
<input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/>	36.
<input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/>	3.1415926
<input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="5"/>	113.09733


Beispiel:

Berechnen Sie die Spannung VC und VR in einem RC-Netzwerk, die 4 Sekunden nach dem Einschalten anliegen.

$$V_B = 10 \text{ V}$$

$$R = 20 \text{ k}\Omega$$

$$C = 40 \mu\text{F}$$

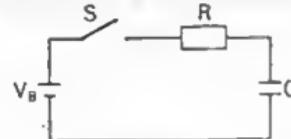

Eingabe

Anzeige

4 4.
~~1~~ - 4.
~~1~~ - 4.
[2] 0 20.
EXP 20. 00
3 20. 03
~~1~~ - 2. -04
[4] 0 40.
EXP 40.
~~1~~ 40.
6 40.
= - 5.

6.73794712 -03
M+ 6.7379471 -03
1 1.
- 1.
M² 6.7379472 -03
~~1~~ 0.9932621

10. 10.
~~1~~ 0 10.
X 10.

Ergebnis VC = 9.932621

Ergebnis VR =

~~M²~~

6.7379472 -03
0.0673794

Beispiel:

Ein Drehstromnetz hat eine Spannung von 380 Volt.

Frage: Welche Spannung ist zwischen MP und R
(219.393)


Eingabe

Anzeige

[3] 8 0. 380.
~~1~~
3 3.
~~1~~ 1.7320508
= 219.3931

Beispiel:

Berechnung der Entfernung zweier Punkte im Koordinatensystem.

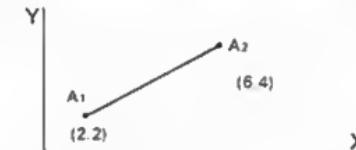

$$\begin{aligned} A_1 A_2 &= \sqrt{(X_1 - X_2)^2 + (Y_1 - Y_2)^2} \\ &= \sqrt{(6 - 2)^2 + (4 - 2)^2} \\ &= 4.4721359 \end{aligned}$$

Eingabe Anzeige

6. 6.
~~1~~ 6.
2 2.
= 4.

X ^t	16.
M+	16.
4	4.
-	4.
2	2.
=	2.
X ^t	4.
M ^a	4.
M ^s	20.
[C]	4.4721359

Prozentrechnung:

Beispiel: 100% = 430235. – DM

18% = ?	DM (77442.30 DM)
15% = ?	DM (64535.25 DM)
31% = ?	DM (133372.85) DM)
13% = ?	DM (55930.55 DM)

Eingabe	Anzeige
4 [3] 0 2 3 5	430235.
÷	430235.
1 0 0	100.
=	4302.35
M-	4302.35
X	4302.35
1 8	18.
=	77442.3
M ^s	4302.35
X	4302.35
1 5	15.
=	64535.25
M ^a	4302.35

X	4302.35
3 1	31.
=	133372.85
M ^s	4302.35
X	4302.35
1 3	13.
=	55930.55

Prozentverteilung

Beispiel: 1868050 = 100%

280620 = ? %
275435 = ? %
113725 = ? %
460126 = ? %

Eingabe	Anzeige
1 8 6 8 0 5 0	1868050
÷	1868050
1 0 0	100
=	18680.5
÷	18680.5
2 8 0 8 2 0	280620
=	18680.5
2 7 5 4 3 5	275435
=	15.022081
2 7 5 4 3 5	275435
=	14.744519
1 1 3 7 2 5	113725
=	6.0878991
4 6 0 1 2 6	460126
=	24.631353

Beispiel:

Kalkulation VK 5,- DM
EK 2.30 DM

Gewinn = (54%)

Eingabe	Anzeige
2 [-] 3	2.3
[÷]	2.3
5	5.
[-]	0.46
1	1.
[%]	0.46
[=]	0.54
[X]	0.54
1 0 0	100.
[=]	54.

Beispiel:

Prozentualer Gewinn auf 2.30 DM bei einem VK-Preis von 5,- DM. (117.39%)

Eingabe	Anzeige
5	5.
[÷]	5.
2 [-] 3	2.3
[-]	2.173913
1	1.
[X]	1.173913
1 0 0	100.
[=]	117.3913

Beispiel:

Wechsel-Diskont-Rechnung

Kapital 31500,-DM, Zinsfuß 8,7%

Laufzeit 87 Tage, Zinsbetrag ?

(662.28 DM)

Eingabe	Anzeige
3 [-] 5 [-] 0 [-] 0	31500.
[÷]	31500.
1 [-] 0 [-] 0	100.
[=]	315.
5	315.
[X]	315.
8 [-] 7	8.7
[÷]	2740.5
3 [-] 6 [-] 0	360.
[X]	7.6125
8 [-] 7	87.
[=]	662.2875

Beispiel:

800,- DM werden jährlich auf ein Konto eingezahlt und mit 6% verzinst. Laufzeit fünf Jahre. Wie hoch ist das Kapital nach fünf Jahren? (4509.68 DM)

Eingabe	Anzeige
1 [-] 0 [-] 6	1.06
[YX]	1.06
5	5.
[=]	1.338226
1.338226	1.3382256
[=]	1.
[X]	0.338226
8 [-] 0 [-] 0	800.
[=]	270.5808
- 0 6	0.06
[=]	4509.68

Beispiel:

1200,- DM einmalige Einzahlung mit 4% verzinst.
 Laufzeit 13 Jahre. Wie hoch ist das Kapital nach 13 Jahren? (1998.09 DM)

Eingabe	Anzeige
1 - 0 4	1.04
Y ^x	1.04
1 3	13.
=	1.665073
×	1.665073
1 2 0 0	1200.
=	1998.0876

Beispiel:

In fünf Jahren soll eine fällige Schuld von 30000,- DM bezahlt werden. Welcher Betrag muß jetzt auf ein Sparkonto angelegt werden, bei einem Zinssatz von 3.5% damit in fünf Jahren die Summe von 30000,- DM erreicht ist? (25259.19 DM)

Eingabe	Anzeige
1 . 0 3 5	1.035
Y ^x	1.035
5	5.
=	1.187686
1/2	0.8419733
×	0.8419733
3 0 0 0 0	30000.
=	25259.19

Beispiel:

Ein Kapital von 4000,- DM wird mit 10.67% verzinst, und erbringt ein Endkapital von 6000,- DM. Laufzeit?

(4 Jahre)

Eingabe	Anzeige
1 0 . 6 7	10.67
=	10.67
1 0 0	100.
+	0.1067
1	1.
=	1.1067
ln	0.1013826
M+	0.1013826
6 0 0 0	6000.
=	6000.
4 0 0 0	4000.
=	1.5
ln	0.4054651
+	0.4054651
M _c	0.1013826
=	3.9993559

Beispiel:

Es werden angelegt 1500,- DM zu 7% und 2000,- DM zu 5%. Wann sind beide Beträge gleich groß? (15 Jahre und 89 Tage).

Eingabe	Anzeige
2 0 0 0 0	2000.
=	2000.
1 5 0 0 0	1500.
=	1.3333333
log	0.1249387
M+	0.1249387
1 . 0 7	1.07
=	1.07

	Eingabe	Anzeige
	1 0 5	1.05
	=	1.0190476
	log	8.1944674 -03
	÷	8.1944854 -03
	M:	0.1249387
	X	8.1944674 -03
	=	15.246713
	=	15.246713
Jahre =	1 5	15.
	=	0.246713
	×	0.246713
	3 6 0	360.
Tagen =	=	88.81668

Probe	Eingabe	Anzeige
	1 0 7	1.07
	YX	1.07
	1 5 1 2 4 6 6 8	15.24668
	=	2.805466
	×	2.805466
	1 5 0 0	1500.
	=	4208.199
	1 0 5	1.05
	YX	1.05
	1 5 1 2 4 6 6 8	15.24668
	=	2.1041
	×	2.1041
	2 0 0 0	2000.
	=	4208.2

Beispiel:
Eine Kapitalverdoppelung erfolgt z.B. bei 7% in 10.244 Jahren.

Eingabe	Anzeige
2	2.
In	0.6931471
M:	0.6931471
1 0 7	1.07
In	0.0676586
÷	0.0676586
M:	0.6931471
3 4	0.0676586
=	10.244774

ZUR LÖSUNG VON KLAMMERAUFGABEN BEI KOMPLEXEN UND GEMISCHTEN BERECHNUNGEN

Beispiel:
 $(15 \times (3+5) \times (4+3) \times (5+1)) + (2 \times (3+1) \times (4+1)) = 5080$

Eingabe	Anzeige
1 5 (1 8 X (3 + 5)) X (4 + 3)	
+ (3)) X ((5 + 1)) + ((2) X (
3 + 1)) X ((4 + 1))) =	
	5080.

DEKADISCHER UND NATÜRLICHER LOGARITHMUS

Eingabe	Anzeige
Stt	0
1	1
e ^x	2.7182818

Beispiel: $1/\sqrt[3]{\pi} = 0.7165315$

Eingabe	Anzeige
<input type="button" value="SCE"/>	0
<input type="button" value="1"/>	1
<input type="button" value="ex"/>	2.7182818
<input type="button" value="y<sup>x</sup>"/>	1.395812
<input type="button" value="x<sup>y</sup>"/>	0.7165315

Beispiel: $\log 10\pi = 0.4971498$

Eingabe	Anzeige
<input type="button" value="SCE"/>	0
<input type="button" value="SCE"/>	0
<input type="button" value="π"/>	3.1415926
<input type="button" value="log"/>	0.4971498

Beispiel: $\ln(e^{13} + 10^5) = 13.203784$

Eingabe	Anzeige
<input type="button" value="SCE"/>	0
<input type="button" value="SCE"/>	0
<input button"="" type="button" value="3"/>	13.
<input type="button" value="ex"/>	442413.39
<input button"="" type="button" value="5"/>	5.
<input type="button" value="10<sup>x</sup>"/>	100000.
<input button"="" type="button" value="ln"/>	13.203784

MITTELWERT UND STANDARDABWEICHUNG

Beispiel: $\Sigma/1+2+3+4+5 \quad \bar{X} = 3$

Eingabe	Anzeige
<input type="button" value="SCE"/>	0.
<input type="button" value="SCE"/>	0.
<input type="button" value="Σx"/>	0.
<input type="button" value="1"/>	.1.
<input button"="" type="button" value="2"/>	.2.
<input button"="" type="button" value="3"/>	.3.
<input button"="" type="button" value="4"/>	.4.
<input button"="" type="button" value="5"/>	.5.
<input type="button" value="Σx̄"/>	.3. (Mittelwert)
<input type="button" value="Σx̄"/>	.5. (Zahl der Eingaben)

Beispiel

X:	(X - \bar{X}) ²
21.9	2.7556
21.6	1.8496
18.8	2.0736
18.5	3.0276
20.4	0.0256
T 101.2	S 9.7320

$$\bar{X} = \frac{101.2}{5} = 20.24$$

Eingabe	Anzeige
<input type="button" value="SCE"/>	0.
<input type="button" value="SCE"/>	0.
<input type="button" value="Σx̄"/>	0.
<input button"="" type="button" value="9"/>	.21.9
<input type="button" value="±"/>	.21.9

2	1	•	6	.21.6
	+			.21.75
1	8	•	8	.18.8
	+			.20.766666
1	8	•	5	.18.5
	+			.20.2
2	0	•	4	.20.4
	=			.20.24 (Mittelwert)
	xy			.1.9464
	sqrt			.1.3951344 (Standardabweichung)
	D-R			.5. (Zahl der Eingaben)

FAKULTÄTEN

Beispiel: $5! = 120$ ($1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$)

Eingabe	Anzeige
5!	0.
	0.
5	5.
n!	120.

DEZIMALZAHL \leftrightarrow GRAD, MINUTEN UND SEKUNDEN

Beispiel: $22^\circ 50' 50'' = 22.84722^\circ$,
 $45,876543^\circ = 45^\circ 52' 35''$

Eingabe	Anzeige
2	0.
5	0.
5	22.5050

8	6	4	2	22.847222
	5	6	0	0.
	5	6	3	0.
4	5	6	7	45.876543
	5	6	8	45.5235

DEZIMAL \longleftrightarrow RADIAN

Beispiel: 1 Radian = $57^\circ 295781$
1 Winkel = 0.0174533 Radian

Eingabe	Anzeige
57,295781	0.
	0.
1	1.
R-D	57,295781
	0.
	0.
1	1.
D-R	0.0174533

Weist den Rechner an, rechtwinklige Koordinaten in Polar-Koordinaten umzuwandeln und umgekehrt.

Eingabe	Anzeige
1	1.
xy	0.
1	1.
R-P	45.
xy	1.4142135
xy	45.
P-R	1.
	$\sqrt{X^2 + Y^2}$
	$\tan^{-1} Y/X$
	$Y \cos X$

ANZEIGEBEREICH UND FEHLERKONDITON

	1.	$Y \sin X$
Eingabe	Anzeige	
<input type="checkbox"/> 3.	3.	
<input type="checkbox"/> 0.	0.	
<input type="checkbox"/> 4.	4.	
<input type="checkbox"/> 36.869897	(Winkel)	
<input type="checkbox"/> 5.	(Längenmaß)	

Funktion	Anzeigebereich		Fehlerkonditon
Eingabe	Mantisse ≤ 8 -stellig Exponenten ≤ 2 -stellen		
Grundrechenarten	$10^{-99} \leq X < 10^{100}$ $b = 0$ at $a \div b$		$ Ans \geq 10^{100}$
Statistische Funktionen	Integer number of $X \geq 0$		$ Ans \geq 10^{100}$ $X < 0$
Trigonometrische Funktionen	$\sin x$	$10^{-99} \leq X < 10^{100}$	
	$\cos x$	$10^{-99} \leq X < 10^{100}$	
	$\tan x$		$X = 90^\circ \cdot (2N - 1)$
"	$\sin^{-1} x$	$10^{-99} \leq X < 10^{100}$	$ X > 1$
	$\cos^{-1} x$	$10^{-99} \leq X < 10^{100}$	
	$\tan^{-1} x$	$10^{-99} \leq X < 10^{100}$	
Logarithmische und Exponential- funktionen	$\sin h x$	$X_1 < 100, \ln 10$	$ X \geq 100, \ln 10$
	$\cos h x$	$X = 0$	
	$\tan h x$	$10^{-99} \leq X < 10^{100}$	
"	$\sin^{-1} h x$	$10^{-99} \leq X < 10^{100}$	
	$\cos^{-1} h x$	$1 \leq X < 10^{100}$	$X < 1$
	$\tan^{-1} h x$	$-1 \leq X < 1$	$ X \geq 1$
"	Ln	$0 < X < 10^{100}$	
	Log		
	a^x	$X < 100, \ln 10$	$X \geq 100, \ln 10$
"	10^x	$X < 100$	$X \geq 100$
	y^x	$0 \leq X < 10^{100}$ $0 < Y < 10^{100}$ $X \ln Y < 100, \ln 10$	$Y \leq 0$ $X \ln Y \geq 100, \ln 10$
	Quadratwurzel und Kubikwurzel	$0 \leq X < 10^{100}$	$X < 0$

— Notizen —

G · A · R · A · N · T · I · E



Innerhalb der Garantiezeit von 6 Monaten – vom Tage der Lieferung an gerechnet – werden Reparaturen kostenlos durchgeföhrt, wenn der Mangel auf nachweisbare Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuföhren ist.

Schaden durch unsachgemaße Behandlung, z. B. Verwendung falscher Batterien oder Netzgeräte sowie ungewöhnliche Einflüsse, fallen nicht unter die Garantie.

Die Garantie erlischt, wenn die Reparaturen von anderen Firmen oder Personen ohne Einwilligung des Garantieträgers ausgeführt werden.

Modell: MBO _____

Serien-Nr.: _____

_____ , den _____ 19____

Firmenstempel

Unterschrift

Gewährleistung nur in Verbindung mit dem
Kassenzettel.

MBO

Bei Garantie-Inanspruchnahme senden Sie uns bitte den Rechner komplett mit dem Netz-Adepter in der Originalverpackung an untenstehende Adresse ein. Beachten Sie bei Einsendung, daß folgende Unterlagen der Sendung beigefügt sein müssen:

1. dieser Garantieschein
2. Ihre Kaufquittung
3. Beschreibung des festgestellten Fehlers

Geräte ohne Garantieunterlagen werden kostenpflichtig repariert und per Nachnahme zurückgeschickt.



Deutschland:

**MBO Schmidt & Niederleitner
GmbH & Co. KG**
Konrad-Adenauer-Straße 79 · D-8000 München 70
Telefon (089) 7145041 · Telex 5212824

Niederlande:

MBO Nederland, B.V.
H. Bosmans
Geelstraat 37 · NL Enschede
Telefon (053) 32 45 86

Österreich:

MBG Ges. m. b. H.
Sonnbergstraße 19 · A-2380 Perchtoldsdorf
Telefon (0222) 86 06 87 · Telex 01 3391

Frankreich:

SVM
6 Rue du Parc
94160 St. Mandé
Telefon 01/3 74 03 71 · Telex 641124

Schweiz:

MBD AG
Flughafenstrasse 15B · CH-9000 St. Gallen
Telefon (0711) 26 36 00 · Telex 077 594

Fernost:

MBO Far East (Hong Kong) Ltd.
Hutchison House, 10th Floor
10, Harcourt Road, Central · Hong Kong
Telefon 5-260 761 · Telex 65 158